

P | Cabling

M12 Buchse X-kodiert IP67 feldkonfektionierbar

M12 Jack X-coded IP67 field assembly

M12 connecteur codage X IP67, à confectionner sur site

MMF881A315, MMF881A315-0001

AWG 22/1 - 26/1, AWG 22/7 - 26/7


(de) Montagehinweis für den Installateur

(en) Mounting note for the installer


(fr) Notice d'installation pour l'installateur



ohne Flansch
without flange
sans bride
MMF881A315

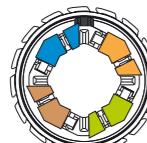

mit Flansch
with flange
avec bride
MMF881A315-0001

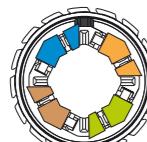


i HINWEIS / NOTE / NOTICE

Zusätzliche Informationen und Dokumentationen stehen zum Download unter www.metz-connect.com bereit.
More detailed information and documentations are available as download at www.metz-connect.com.
Informations et documentations supplémentaires sont disponibles pour téléchargement à www.metz-connect.com.

MMF881A315 MMF881A315-0001



Kabelkonfektion / Cable preparation / Préparation du câble

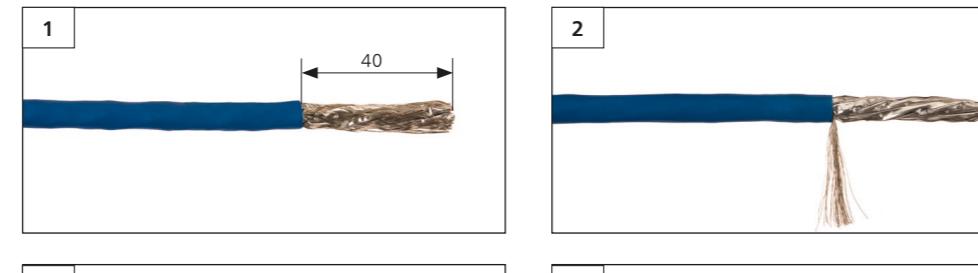

5 mm
10 mm
30 mm
40 mm
0.197 in.
0.394 in.
1.181 in.
1.574 in.

DEUTSCH

i HINWEIS

Anschlussfehler vermeiden!
Vor dem Anschluss Montageanleitung sorgfältig lesen!

ENGLISH

i NOTE

Avoid connection errors!
Read installation instructions carefully before connecting!

FRANÇAIS

i NOTICE

Eviter des erreurs de raccordement !
A lire attentivement avant de procéder au raccordement !

Kabelkonfektion

Abb. 1: Kunststoffmantel ca. 40 mm abisolieren.

Abb. 2: Geflechtschirm gleichmäßig um den Folien-

Abb. 3: Folienschirm 10 mm stehen lassen.

Cable preparation

Fig. 1: Remove about 1.574 inches of the plastic sheath.

Fig. 2: Wrap the braided shield evenly around the foil shield.

Fig. 3: Leave 0.394 inches of the foil shield.

Préparation du câble

Fig. 1: Dénuder le gainage plastique d'environ 40 mm.

Fig. 2: Enrouler le blindage tressé régulièrement autour du blindage en feuille.

Fig. 3: Laisser 10 mm du blindage en feuille.













(de) Die nachfolgende Anschlussmatrix dient als Hilfestellung, um ein sauberes Adern-Management in den Ladestücken zu gewährleisten:

(en) The following connection matrix serves as an aid to ensure clean wire management in the charging units:




(fr) La matrice de raccordement suivante sert d'aide pour assurer une gestion propre des fils dans les unités de charge :

graues Ladestück gray stuffer cap pièce de chargement grise	Keine Kreuzung No Crossing Sans croisement	Kreuzung bn/or Crossing bn/or Croisement bn/or

Kabelmontage / Cable connection / Raccordement du câble

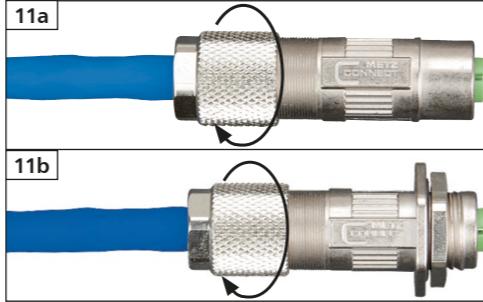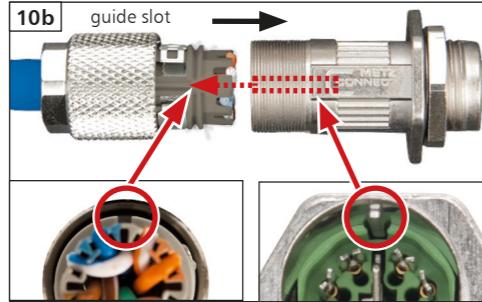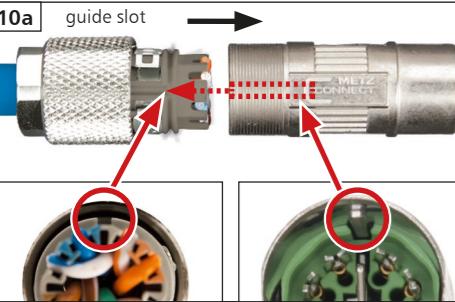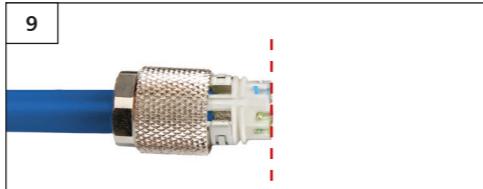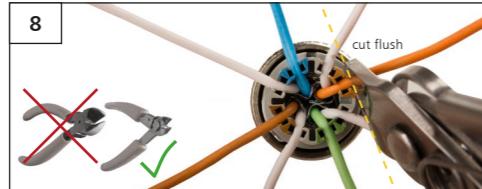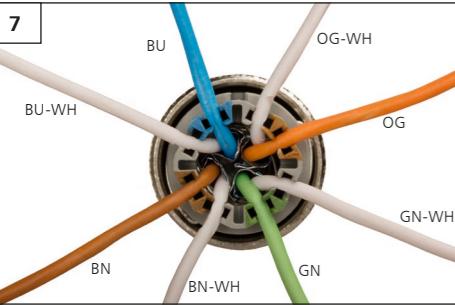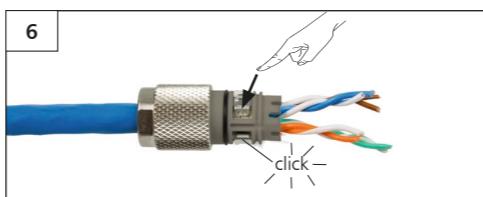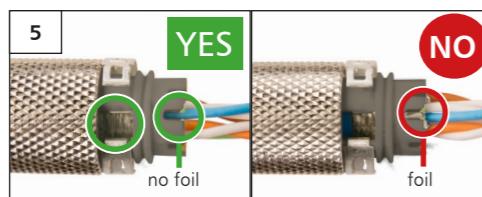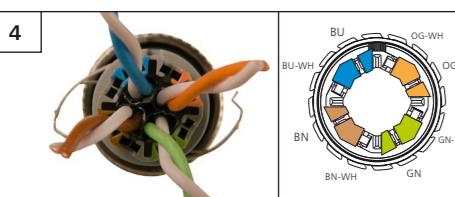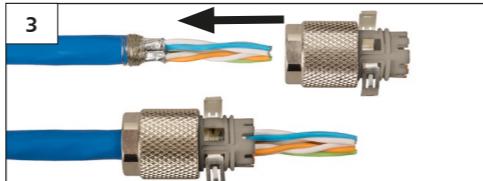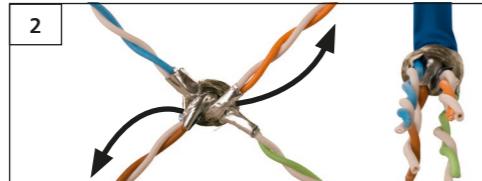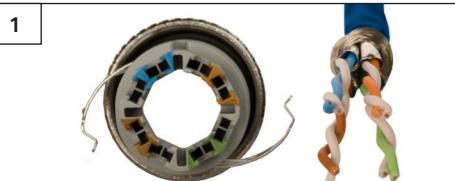

Demontage / Disassembly / Démontage

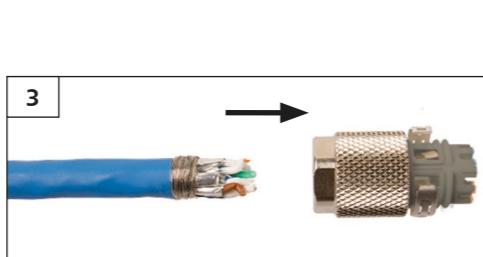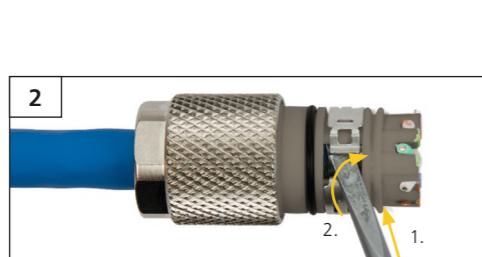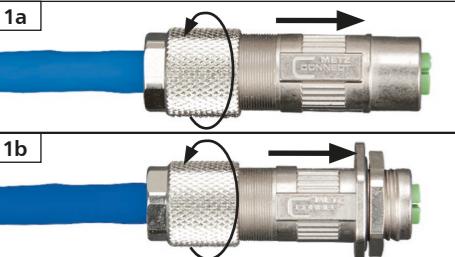

de

DEUTSCH

**HINWEIS**

Farbige Markierungen auf dem Ladestück beachten!

Kabelmontage

Abb. 1: Farbmarkierungen des Ladestückes zu den Adernpaaren ausrichten.Abb. 2: Die Adernpaare braun/weiß und orange/weiß wenn nötig überkreuzen. Sortierte Adernpaare wieder nach vorne bündeln.**Beachten:** Die Kreuzung der Adernpaare ist vor dem Einführen in das Ladestück vorzunehmen!**HINWEIS**

Auf die richtige Positionierung des Kabels im Ladestück achten!

Abb. 3: Das Ladestück über die Adernpaare schieben.Abb. 4: Das Ladestück durch Drehen so positionieren, dass die Farbmarkierung des Ladestückes mit dem Adernpaar des Kabels übereinstimmt.Abb. 5: Es ist darauf zu achten, dass das Schirmgeflecht von 5 mm im Fenster sichtbar ist. Der Folienschirm darf in den Anschlussfugen nicht sichtbar sein. (Kurzschlussgefahr!)Abb. 6: Die Schirmklammern in die Verrastung drücken.Abb. 7: Die Adern entsprechend der Farbkodierung in die Fugen des grauen Ladestückes legen. (Zulässige Kreuzungen siehe Anschlussmatrix Seite 1)Abb. 8: Adern mit Elektroseitenschneider bündig am Gehäuse abschneiden.Abb. 9: Es ist darauf zu achten, dass die Adern im Ladestück keinen Wulst bilden.Abb. 10: Beim Zusammenführen Führungsnut des Ladestückes und Steg des Buchsengehäuses aufeinander ausrichten.Abb. 11: Ladestück mit Buchsengehäuse fest verschrauben.

Demontage

Abb. 1: Ladestück vom Buchsengehäuse abdrehen...Abb. 2: ... die 2 Schirmklammern mit einem kleinen Schraubendreher lösen...Abb. 3: ... und das Ladestück vom Kabel abziehen.

en

ENGLISH

**NOTE**

Pay attention to the colored marks on the stuffer cap!

Cable connection

Fig. 1: Align the colored marks of the stuffer cap with the wire pairs.Fig. 2: Cross the pairs brown/white and orange/white if necessary. Bundle the sorted wire pairs again forward.**Attention:** Cross the wire pairs before inserting them into the stuffer cap!**NOTE**

Make sure that the cable is correctly positioned in the stuffer cap!

Fig. 3: Slip the stuffer cap over the wire pairs.Fig. 4: Turn the stuffer cap until the color mark of the stuffer cap is exactly aligned with the wire pair.Fig. 5: Make sure that the 5 mm of braided shield are visible in the opening of the stuffer cap. The foil shield should not be visible in the wire slots. (risk of short-circuit!)Fig. 6: Press the 2 shield clamps in to the clip mechanism.Fig. 7: Insert the wires according to the color coding into the slots of the gray stuffer cap. (See connection matrix page 1 for allowed crossings)Fig. 8: Cut the wires flush at the housing edge with electronic diagonal cutters.Fig. 9: Make sure that the wires in the charging unit do not form a bead.Fig. 10: When combining the two parts align the guide slot of the stuffer cap with the ridge of the jack housing...

... and tightly screw stuffer cap with jack housing.

Disassembly

Fig. 1: Unscrew stuffer cap from jack housing...Fig. 2: ... and release the 2 shield clamps with a small screw driver ...Fig. 3: ... and take off the stuffer cap from the cable.

fr

FRANÇAIS

**NOTICE**

Respecter le répérage couleur sur la pièce de chargement!

Raccordement du câble

Fig. 1: Aligner le répérage couleur de la pièce de chargement aux paires de fils.Fig. 2: Si nécessaire croiser les paires de fils brun/blanc et orange/blanc. Rassembler les paires de fils triées vers l'avant.**Attention:** Croiser les paires de fils avant de les insérer dans la pièce de chargement!**NOTICE**

Faire attention à positionner le câble correctement dans la pièce de chargement !

Fig. 3: Glisser la pièce de chargement sur les paires.Fig. 4: Tourner la pièce de chargement pour aligner le répérage exactement sur la paire de fils.Fig. 5: Faire attention que le blindage tressé de 5 mm soit visible dans l'ouverture de la pièce de chargement. Le blindage en feuille ne doit pas être visible dans les logements des fils. (risque de court-circuit!)Fig. 6: Enfoncer les deux clips de blindage avec un petit tournevis dans le mécanisme d'encliquetage.Fig. 7: Insérer les fils dans les logements de la pièce de chargement grise conformément au répérage couleur.Fig. 8: Couper les fils nets au bord du boîtier avec une pince coupante électrique.Fig. 9: Faire attention à ce que les fils de la pièce de chargement ne forment pas une perl.Fig. 10: Pour l'assemblage aligner la rainure de guidage de la pièce de chargement avec la traverse du boîtier...Fig. 11: Visser fermement la pièce de chargement avec le boîtier du connecteur femelle.